

# 信阳市城市管理局办公室文件

信城管办〔2022〕33号

## 关于全市城镇燃气经营企业“双随机一公开”和生活垃圾填埋场监督检查结果的通报

各县区城市管理部门：

根据《关于开展全市城镇燃气经营企业“双随机一公开”和生活垃圾填埋场监督检查的通知》（信城管办〔2022〕11号）文件要求，4月18日开始，我局组织人员对燃气运营单位和生活垃圾填埋场抽查监督。现将情况通报如下：

### 一、检查总体情况

检查组通过听取汇报、查阅资料、实地查看的方式，对我市28家燃气经营企业、5县生活垃圾填埋场及4县生活垃圾分类抽检（因疫情原因，固始县、淮滨县未抽检）。总体来看，各县燃气办均能够坚持安全发展理念，扎实开展

安全隐患排查整治；大部分燃气企业都能按照《城镇燃气管理条例》（国务院令 第 583 号）、《河南省城镇燃气管理办法》（省政府令 第 158 号）、《河南省农村燃气工程技术与管理导则》（试行）等文件规定持证经营、加强燃气管网的维护保养、制定安全生产应急预案、开展燃气安全自查自纠和建立安全隐患台账、定期应急演练和入户检查等。5 个县生活垃圾填埋场均膜覆盖，建立渗滤液处理设施并纳入环保部门在线监控，调节池加盖或封闭。但同时也存在不足，共查出 88 处燃气安全隐患，14 处生活垃圾处理场问题。检查组对于发现的问题及时反馈，提出整改要求，现场整改的责令现场整改，不能现场整改的均提出了具体整改意见和整改期限（具体情况见附件）。

## 二、存在主要问题

### （一）城镇燃气经营企业方面：

#### 1. 部分企业安全制度落实不严

一是存在安全制度体系不健全，没有成立安全管理组织，安全操作规程编写不规范。二是安全管理责任不明确，场站设备、物资、人员等环节安全管理没有明确到人。三是安全隐患整改台账记录不全，隐患整改未全部落实。四是管道企业入户安检资料缺少整改台账，到访不遇过多，没有做到 100% 入户安检。五是从业人员业务水平参差不齐，安全生产意识不强，如在充装区有拨打电话现象；充装前未对钢瓶进行安全检查等。

#### 2. 部分燃气设施安全管理不到位

一是燃气居民用户安全意识较差，安全防范意识不强，仍有拿过期钢瓶充装现象。二是燃气设施安全防护措施不到位：如部分管线阀门跨接线老化腐蚀；气站卸车台设置静电释放接地线或接地不规范；管道无介质流向标识或标识不清晰；烃泵无防护网；消火栓锈死，消火栓周边无水带、水枪等灭火器材；抢修抢险工具为非防爆型。

### 3. 部分企业应急预案编制不完善

从检查的企业来看，都编制有应急预案，但存在缺少班组演练计划；应急预案编制针对性不强，内容有缺项；新《安全生产法》修订后，没有重新修编。

#### （二）生活垃圾填埋场方面：

新县生活垃圾填埋场：一是场内渗滤液积存较多，约有1万方；二是雨污分流不完整，膜覆盖不彻底，雨水进入垃圾堆体；三是渗滤液处理能力不足（现有60吨/日）。

商城县生活垃圾填埋场：一是作业面过大，超过垃圾量与作业面正常比值；二是防汛物资储备不齐全，存放不规范、杂乱；三是渗滤液调节池密封不严，臭气味较重；四是部分进场车辆未按要求稳重计量。

光山县生活垃圾场：一是调节池液面较高，距池沿仅半米左右，渗滤液存量较大；二是渗滤液处理能力不足，渗滤液消减缓慢。

潢川生活垃圾场：一是库底渗滤液存量巨大，约有3万方；二是渗滤液处理能力不足（现有150吨/日）。

明港生活垃圾填埋场：一是部分垃圾堆体未进行膜覆盖和雨污分流，作业面较大，超过正常比值；二是环场截洪沟部分地段有垃圾阻塞。

### 三、下步工作要求

针对本次检查的问题，各地行业主管部门应举一反三，着力抓好以下工作：

#### （一）持续开展燃气安全隐患整治

各地燃气行业主管部门要针对此次检查中发现的安全隐患和问题，落实整改措施、整改时限和责任人，对重大安全隐患实行挂牌督办。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，全面开展燃气安全检查“回头看”行动，确保燃气行业安全。

#### （二）加强燃气行业安全监管

按照《河南省城镇燃气管理办法》（省政府令第158号）规定，落实岗位责任制，督导燃气企业加强人员培训，严格持证上岗，提高人员业务技能，增强应急抢险能力。加强农村燃气市场监督管理力度，督促燃气供应企业按规定配备专业人员，加大日常巡检频次，加大安全用气宣传力度。

#### （三）排查整治瓶装燃气市场

取缔液化石油气市场非法经营、储存、充装和倒装行为，严厉查处翻新钢瓶、超期未检钢瓶、检验不合格钢瓶进入市场。持续开展瓶装燃气企业（场站）安全检查工作，重点对防雷防静电、燃气储罐、充装台、可燃气体泄漏报

警等主要设备设施进行检查。同时做好用户安全用气指导工作。

#### （四）完善生活垃圾填埋场管理。

加强生活垃圾填埋场面膜覆盖，缩小作业面至 300-400 平方米，争取年底前实现生活垃圾“零填埋”。清理截洪沟杂物，保证雨水畅通，顺利外排。增加渗滤液处理能力，加快消减积存渗滤液。完善渗滤液调节池密封，做好现场消杀，降低恶臭气味。

附件：燃气经营企业“双随机 一公开”监督检查情况汇总表



2022年5月19日



---

信阳市城市管理局办公室

2022年5月19日印发

附件

## 燃气经营企业“双随机一公开”监督检查情况汇总表

检查年度：2021年度

序号	企业名称	所在地	检查时间	检查中存在的问题	处理建议
1	信阳市平桥区甘岸办事处利民液化气站	中心城区	2022年4月11日	1.报警器未检测。2.水封井不规范。	限期整改
2	信阳市弘意液化气有限公司明港分公司	中心城区	2022年4月11日	1.报警器未检测。2.压力表红线标识缺失。3.配电室绝缘垫、挡鼠板缺失。4.消防通道需硬化	限期整改
3	信阳市平桥区明港南山民用液化气站	中心城区	2022年4月11日	1.应急预案演练记录不完善，签名同一人。2.培训记录参加人员笔迹雷同。	限期整改
4	信阳市平桥区明港镇鑫能加气站	中心城区	2022年4月11日	1.罐区入口人体静电释放器缺失。2.加气枪未接地。3.未见应急预案、演练记录。4.报警器未年检。	限期整改
5	信阳富地车用燃气有限公司南京路天然气汽车加气站	中心城区	2022年4月12日	1.应急预案演练记录不完善，参加人员应本人签名。2.演练应用水印相机。	限期整改

6	信阳市湖东液化气有限公司 胡店液化石油气储气站	中心城区	2022年4月12日	1.报警器未年检。2.办公区与生产区未隔开。	限期整改
7	信阳市弘昌管道燃气工程有限责任公司 司门站	中心城区	2022年4月12日	1.双重预防体系告知卡破损。2.消防通道周边杂草过长过多。	限期整改
8	新县鑫兴液化气供应有限责任公司	新县	2022年4月18日	1.压力表红线标识缺失。2.报废钢瓶露天存放。3.储罐区无消防器材。4.卸车静电接地不规范。	限期整改
9	商城县拥军燃气有限公司	商城县	2022年4月19日	1.压力表红线标识缺失。2.压力表无检测报告, 针型阀漏液。3.烃泵防护罩缺失。4.报警器未年检。5.应急预案未按导则要求更新备案。	限期整改
10	商城县广源实业有限公司	商城县	2022年4月19日	1.双重预防体系风险告知卡责任人等项目未填写。2.压力表红线标识缺失。3.应急预案未按导则要求更新评审备案。4.报警器未年检。	限期整改
11	商城县宏涛液化气有限公司	商城县	2022年4月19日	1.卸车区无静电释放装置。2.工艺区灯具不符合防爆要求。3.报废钢瓶露天存放。4.未见压力表检测报告。5.防雷检验过期。6.应急预案未按导则要求更新评审备案。	限期整改
12	光山县朝阳液化气供应站	光山县	2022年4月19日	1.烃泵无防护罩, 电线软管不符合防爆要求。2.报废钢瓶露天存放。3.报警器未年检, 电缆软管不符合防爆要求。	限期整改



13	光山县斛山液化气有限公司	光山县	2022年4月19日	1.报警器未年检。2.压力表送检未安装。3.烃泵软管未封堵, 电线未加防爆封堵。	限期整改
14	光山县白雀镇便民液化气站	光山县	2022年4月19日	1.报废钢瓶露天存放。2.围堰墙体有裂缝, 且有孔洞。3.灭火器过期, 配电箱无消防器材。4.报警器未年检。	限期整改
15	光山县益民液化气站	光山县	2022年4月19日	1.报废钢瓶露天存放。2.报警器未年检。	限期整改
16	潢川县永诚燃气有限公司	潢川县	2022年4月20日	1.缺压力表红线标识。2.报警器未年检。	限期整改
17	潢川县张集同鑫液化气站	潢川县	2022年4月20日	1.部分法兰球阀未封堵。2.部分法兰未跨接。3.报警器未年检。4.现场未见压力表检验报告。	限期整改
18	潢川县富源液化气销售有限公司	潢川县	2022年4月20日	1.部分压力表未安装, 压力表检验过期。2.烃泵、压缩机防护罩缺失。3.围堰出入口无静电释放装置, 周边无排水设施, 有洪涝隐患。4.报警器未年检。	限期整改
19	潢川县金和液化气销售有限公司	潢川县	2022年4月20日	1.工艺区出入口无静电释放装置。2.报废钢瓶露天存放。	限期整改
20	潢川县鑫晟液化气销售有限公司	潢川县	2022年4月20日	1.报警器未年检。2.应急预案演练记录不完善。	限期整改

21	息县孙庙乡范楼民生液化气站	息县	2022年4月21日	1.流向标识不清晰。2.水封井没水。3.消防通道被铁栅栏堵住。4.报警器未检测。	限期整改
22	息县新农液化气石油气站	息县	2022年4月21日	1.充装台灭火器过期。2.充装台管道端口需盲板封堵。3.压缩机接地线连接错误。4.未见压力表检测报告	限期整改
23	息县强盛液化气石油气站	息县	2022年4月21日	1.储罐下部管道接口，需用盲板封堵。2.罐体、阀门锈蚀。3.报警器没年检。4.年度动压考核合格后副本没加公章。	限期整改
24	息县新农液化气石油气站	息县	2022年4月21日	1.报废钢瓶露天堆放。2.压力管道流向标识少。3.储罐区安全标识少。	限期整改
25	弘意液化气罗山分公司	罗山县	2022年4月21日	1.双重预防体系风险告知卡与风险点位置不对，责任人没填写。2.报废钢瓶露天堆放。3.报警器未年检。	限期整改
26	中意燃气灵山气站	罗山县	2022年4月21日	1.报废钢瓶露天堆放。2.围堰开裂。3.双重预防体系四色图、风险管控清单摆放位置错误。4.应急预案演练记录不完善。	限期整改